



智造专家 埃夫特

A background image of an industrial robot arm in a factory setting, rendered in a monochromatic orange color. The robot arm is the central focus, with various mechanical components and cables visible. The background shows a complex industrial environment with various pieces of machinery and structural elements.

ER180-4-3200 工业机器人  
机械使用维护手册

埃夫特智能装备股份有限公司

服务热线 (Tel) : 400-0528877



## 声 明

感谢您购买埃夫特机器人产品，为确保已对产品进行正确的设置，请您在使用本产品之前，务必仔细阅读本操作手册。本声明及手册所提及的内容涉及您的人身及财产安全，若不遵循或不按照手册的说明与警告而擅自操作，可能会给您和周围的人带来人身伤害或给埃夫特机器人或周围的其他物品造成财产损失。本声明及手册为截至本批次产品出厂前的最新版本，后续请通过访问 [www.efort.com.cn](http://www.efort.com.cn) 官方网站以获取更新的信息。

本手册仅作为对产品进行正常操作的指导，在产品使用过程中，埃夫特公司并不对除产品缺陷外的其他原因引发的人身伤害、财产损失承担责任。埃夫特公司郑重建议：参与机器人操作、示教、维护、维修、点检等相关活动的人员，在学习完毕埃夫特公司准备的培训课程前，请勿赋予其对机器人的操作使用权限。

版本号：V 1.5



## 目 录

第 1 章 安全	1
1.1 机器人安全使用须知	1
1.1.1 进行调整、操作、保全等作业时的安全注意事项	1
1.1.2 机器人本体的安全对策	2
1.2 机器人的转移、转让、变卖	5
1.3 机器人的废弃	5
第 2 章 基本说明	7
2.1 机器人系统构成	7
2.2 开箱检查	7
2.3 机械本体铭牌	8
2.4 本体部分组成及各轴方向标识	8
2.5 机械本体各轴硬限位及零标位置	9
2.6 机器人性能参数	10
2.7 手腕部分负荷允许值	12
2.7.1 可允许搬运重量	12
2.7.2 允许最大静态负荷扭矩	12
2.7.3 允许最大惯性矩	12
2.7.4 允许负载曲线图	12
第 3 章 搬运及安装	13
3.1 机器人搬运	13

3.1.1 搬运注意事项	13
3.1.2 搬运方法	13
3.2 机器人安装	15
3.2.1 安全栏的设置	15
3.2.2 机器人安装方法	15
3.2.3 地面安装	16
3.2.4 支架安装	17
3.2.5 倒挂安装	18
3.3 安装现场和环境	18
3.4 集成应用安装接口	18
第4章 检修及维护	21
4.1 预防性维护	21
4.1.1 日常检查	21
4.1.2 每季度检查	21
4.1.3 每年检查	21
4.1.4 每2年检查	21
4.2 主要螺栓的检修	22
4.3 润滑油的检查	22
4.4 更换润滑油	23
4.4.1 润滑油供油量	23
4.4.2 润滑的空间方位	23
4.4.3 J1~J4轴减速机和手腕部件润滑油更换步骤	24
4.4.4 释放润滑油腔内残压	26




4.5 机器人维护和使用区域	26
4.6 零点校对	27
4.6.1 零点校对方法	27
4.6.2 各轴机械零点校对	28
附录	29
A 螺钉上紧力矩表	29
B 备件清单	29



# 第 1 章 安全

## 1.1 机器人安全使用须知


实施安装、运转、维修保养、检修作业前，请务必熟读本书及其它附属文件，正确使用本产品。请在充分掌握设备知识、安全信息以及全部注意事项后，再使用本产品。本说明书采用下列记号表示各自的重要性。

 <b>危险</b>	表示处理有误时，会导致使用者死亡或者负重伤，且危险性非常高的情形。
 <b>警告</b>	表示处理有误时，会导致使用者死亡或者负重伤的情形。
 <b>注意</b>	表示处理有误时，会导致使用者轻伤或者发生财产损失的情形。

### 1.1.1 进行调整、操作、保全等作业时的安全注意事项

- 1) 作业人员须穿戴工作服、安全帽、安全鞋等。
- 2) 接通电源时，请确认机器人的动作范围内没有作业人员。
- 3) 必须切断电源后，方可进入机器人的动作范围内进行作业。
- 4) 检修、维修保养等作业必须在通电状态下进行时，此时应两人一组进行作业。一人保持可立即按下紧急停止按钮的姿势，另一人则在机器人的动作范围内，保持警惕并迅速进行作业。此外，应确认好撤退路径后再行作业。
- 5) 手腕部位及机械臂上的负荷必须控制在允许搬运重量和允许的转矩以内。如果不遵守允许搬运重量和转矩的规定，会导致异常动作发生或机械构件提前损坏。
- 6) 禁止进行维修手册未涉及部位的拆卸和作业。

机器人配有各种自我诊断功能及异常检测功能，即使发生异常也能安全停止。即便如此，因机器人造成的事故仍然时有发生。

 <b>危险</b>	<b>机器人事故以下列情况居多：</b> 1、未确认机器人的动作范围内是否有人，就执行了自动运转。 2、自动运转状态下进入机器人动作范围内，作业期间机器人突然起动。 3、只注意到眼前的机器人，未注意别的机器人。
--	--





上述事故都是由于“疏忽了安全操作步骤”、“没有想到机器人会突然动作”的相同原因而造成的。换句话说，都是由于“一时疏忽”、“没有遵守规定的步骤”等人为的不安全行为而造成的事故。

“突发情况”使作业人员来不及实施“紧急停止”、“逃离”等行为避开事故，极有可能导致重大事故

发生。“突发情况”一般有以下几种。



- 7) 低速动作突然变成高速动作。
- 8) 其他作业人员执行了操作。
- 9) 因周边设备等发生异常和程序错误，启动了不同的程序。
- 10) 因噪声、故障、缺陷等原因导致异常动作。
- 11) 误操作。
- 12) 原想以低速再生执行动作，却执行了高速动作。
- 13) 机器人搬运的工件掉落、散开。
- 14) 工件处于夹持、联锁待命的停止状态下，突然失去控制。
- 15) 相邻或背后的机器人执行了动作。

上述仅为一部分示例，还有很多形式的“突发情况”。大多数情况下，不可能“停止”或“逃离”突然动作的机器人，因此应执行下列最佳对策，避免此类事故发生。

 <b>危险</b>	小心，谨慎靠近机器人。
 <b>危险</b>	不使用机器人时，应采取“按下紧急停止按钮”、“切断电源”等措施，使机器人无法动作。
 <b>危险</b>	机器人动作期间，请配置可立即按下紧急停止按钮的监视人（第三者），监视安全状况。
 <b>危险</b>	机器人动作期间，应以可立即按下紧急停止按钮的态势进行作业。





为了遵守这些原则，必须充分理解后述注意事项，并切实遵行。

### 1.1.2 机器人本体的安全对策



 <b>注意</b>	机器人的设计应去除不必要的突起或锐利的部分，使用适应作业环境的材料，采用动作中不易发生损坏或事故的故障安全防护结构。此外，应配备在机器人使用时的误动作检测停止功能和紧急停止功能，以及周边设备发生异常时防止机器人危险性的联锁功能等，保证安全作业。
 <b>警告</b>	<p>机器人主体为多关节的机械臂结构，动作中的各关节角度不断变化。进行示教等作业，必须接近机器人时，请注意不要被关节部位夹住。各关节动作端设有机械挡块，被夹住的危险性很高，尤其需要注意。</p> <p>此外，若拆下伺服电机或解除制动器，机械臂可能会因自重而掉落或朝不定方向乱动。因此必须实施防止掉落的措施，并确认周围的安全情况后，再行作业。</p>

 注意	<p>在末端执行器及机械臂上安装附带机器时,应严格遵守本书规定尺寸、数量的螺钉,使用扭矩扳手按规定扭矩紧固。</p> <p>此外,不得使用生锈或有污垢的螺钉。</p> <p>规定外的紧固和不完善的方法会使螺钉出现松动,导致重大事故发生。</p>
 注意	<p>设计、制作末端执行器时,控制在机器人手腕部位的负荷容许值范围内。</p>
 注意	<p>应采用故障安全防护结构,即使末端执行器的电源或压缩空气的供应被切断,也不致发生安装物被放开或飞出的事故,并对边角部或突出部进行处理,防止对人、物造成损害。</p>
 注意	<p>应采用故障安全防护结构,即使末端执行器的电源或压缩空气的供应被切断,也不致发生安装物被放开或飞出的事故,并对边角部或突出部进行处理,防止对人、物造成损害。</p>
 注意	<p>严禁供应规格外的电力、压缩空气、焊接冷却水,会影响机器人的动作性能,引起异常动作或故障、损坏等危险情况发生。</p>
 注意	<p>电磁波干扰虽与其种类或强度有关,但以当前的技术尚无完善对策。机器人操作中、通电中等情况下,应遵守操作注意事项规定。由于电磁波、其它噪声以及基板缺陷等原因,会导致所记录的数据丢失。</p> <p>因此请将程序或常用数据备份到闪存卡(Compact flash card)等外部存储介质内。</p>
 注意	<p>大型系统中由多名作业人员进行作业,必须在相距较远处进行交谈时,应通过使用手势等方式正确传达意图。</p> <p>环境中的噪音等因素会使意思无法正确传达,而导致事故发生。</p>




 <p>注意</p>	<p style="text-align: center;"><b>工业用机器人手势法（示例）</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td data-bbox="619 297 890 562"> <p>1.接通</p>  <p>做出接通开关的工作</p> </td> <td data-bbox="890 297 1161 562"> <p>2.不行！断开</p>  <p>右手高举，左右大力地挥动</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 562 890 826"> <p>3.可以吗（确认）</p>  <p>右手向前高高地举起</p> </td> <td data-bbox="890 562 1161 826"> <p>4.可以（OK）</p>  <p>右手向前高高地举起 拇指和食指合成一个圈</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 826 890 1090"> <p>5.稍等</p>  <p>右手朝向对方的方向 手臂水平伸展</p> </td> <td data-bbox="890 826 1161 1090"> <p>6.离开</p>  <p>右臂水平伸展，并向左侧挥动</p> </td> </tr> </table>	<p>1.接通</p>  <p>做出接通开关的工作</p>	<p>2.不行！断开</p>  <p>右手高举，左右大力地挥动</p>	<p>3.可以吗（确认）</p>  <p>右手向前高高地举起</p>	<p>4.可以（OK）</p>  <p>右手向前高高地举起 拇指和食指合成一个圈</p>	<p>5.稍等</p>  <p>右手朝向对方的方向 手臂水平伸展</p>	<p>6.离开</p>  <p>右臂水平伸展，并向左侧挥动</p>
<p>1.接通</p>  <p>做出接通开关的工作</p>	<p>2.不行！断开</p>  <p>右手高举，左右大力地挥动</p>						
<p>3.可以吗（确认）</p>  <p>右手向前高高地举起</p>	<p>4.可以（OK）</p>  <p>右手向前高高地举起 拇指和食指合成一个圈</p>						
<p>5.稍等</p>  <p>右手朝向对方的方向 手臂水平伸展</p>	<p>6.离开</p>  <p>右臂水平伸展，并向左侧挥动</p>						
 <p>注意</p>	<p>作业人员在作业中，也应随时保持逃生意识。 必须确保在紧急情况下，可以立即逃生。</p>						
 <p>注意</p>	<p>时刻注意机器人的动作，不得背向机器人进行作业。 对机器人的动作反应缓慢，也会导致事故发生。</p>						
 <p>注意</p>	<p>发现有异常时，应立即按下紧急停止按钮。 必须彻底贯彻执行此规定。</p>						
 <p>注意</p>	<p>应根据设置场所及作业内容，编写机器人的起动方法、操作方法、发生异常时的解决方法等相关的作业规定和核对清单。并按照该作业规定进行作业。仅凭作业人员的记忆和知识进行操作，会因遗忘和错误等原因导致事故发生。</p>						
 <p>注意</p>	<p>对于已经完成的程序，使用存储保护功能，防止误编辑。</p>						



 注意	示教时，应先确认程序号码或步骤号码，再进行作业。 错误地编辑程序和步骤，会导致事故发生。
 注意	不需要使机器人动作和操作时，请切断电源后再执行作业。
 注意	示教作业完成后，应以低速状态手动检查机器人的动作。 如果立即在自动模式下，以 100%速度运行，会因程序错误等因素导致事故发生。
 注意	示教作业结束后，应进行清扫作业，并确认有无忘记拿走工具。作业区被油污染，遗忘了工具等原因，会导致摔倒等事故发生。 确保安全首先从整理整顿开始。

## 1.2 机器人的转移、转让、变卖

 注意	机器人转移、转让、变卖时，必须确保机械使用手册、电气维护说明书、机器人编程手册等机器人附属文件类移交给新的使用者。 转移、转让、变卖到国外时，客户必须负责准备适当语言的机械使用手册、电气维护说明书、机器人编程手册，修改显示语言，并保证符合当地法律规定。 新使用者由于没有阅读使用说明书而进行错误操作或不安全作业，会导致事故发生。
 注意	机器人转移、转让、变卖到国外时，最初出售时的合同条款若无特别规定，则包含与安全有关的条款不得由新承受人继承。 原客户与新承受人之间，必须重新签订合同。

## 1.3 机器人的废弃

 注意	请勿分解、加热、焚烧用于控制装置、机器人本体的电池。否则会发生起火、破裂、燃烧事故。
 注意	请勿将控制装置的基板、组件等分解后再废弃。 破裂或切口等尖锐部分及电线等可能会造成伤害。
 注意	电缆线、外部接线从连接器、接线盒拆除后，请勿作进一步分解再废弃。否则可能因导体等导致手或眼受伤。

 注意	进行废弃作业时，请充分注意不要被夹伤、受伤。
 注意	废弃品应在安全状态下废弃。

## 第 2 章 基本说明

### 2.1 机器人系统构成

工业机器人由下列部件构成：

- ✓ 机械本体
- ✓ 控制柜
- ✓ 示教器
- ✓ 连接（供电）线缆等

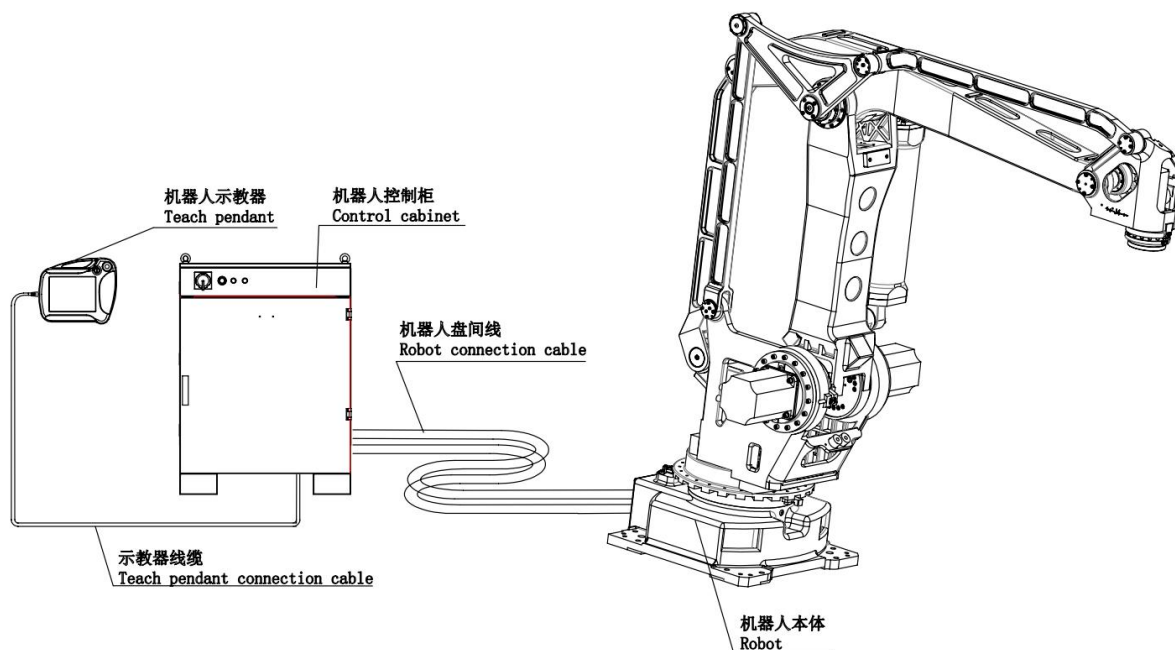


图 2-1 工业机器人系统构成

### 2.2 开箱检查


 注意	<ol style="list-style-type: none"><li>1、开箱前，请确认产品外包装是否完好；</li><li>2、开箱后，请确认机器人各配件是否齐全，其型号是否与订单一致。若发现配件漏发、错发，请及时与供应商联系。</li></ol>
---	--

表 2-1 开箱清单表

EFORT	机器人装箱清单				
产品型号: ER180-4-3200			出厂编号:		
序号	名称	配置类别	单位	数量	备注
1	机器人本体	标准配置	套	1	黄色
2	机器人控制柜	标准配置	套	1	
3	机器人本体到电控柜连接电缆	电机动力线	根	1	8M
		电机编码器线	根	1	8M
		温度抱闸线	根	1	8M
4	机器人 380V 主电源航插	标准配置	套	1	附在电柜航插上
5	机器人示教器及电缆	标准配置	套	1	
6	16B 备用航插板	标准配置	个	1	附件袋中
7	使用说明书	二维码	份	1	
8	产品合格证	企业标准	份	1	
装箱人	陈龙	检查人		确认人	

## 2.3 机械本体铭牌

在机器人本体上可以看到该操作机铭牌，铭牌内容包含相应的产品型号、重量、电压、生产编号、生产日期等信息。如下图 2-2 所示。



图 2-2 机器人本体铭牌

## 2.4 本体部分组成及各轴方向标识

机器人机械本体主要由底座部分、平衡缸部件、大臂、小臂、手腕部件和本体管线包部分组成，共有 4 个马达可以驱动 4 个关节的运动实现不同的运动形式。机械本体各组成部分名称及各轴方向标识如下图 2-2 所示：

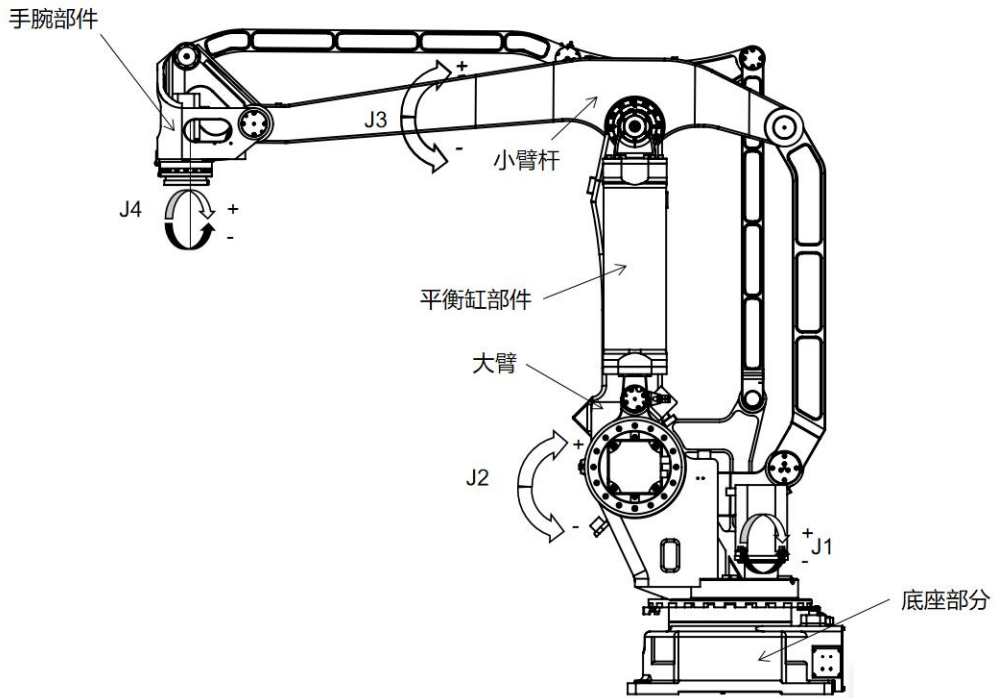
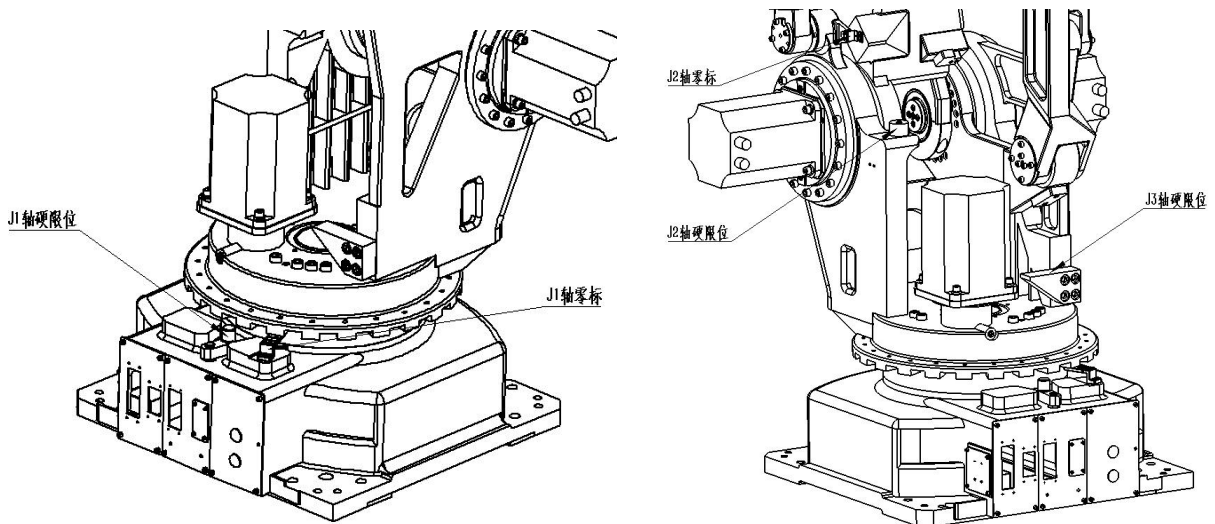


图 2-3 ER180-4-3200 机械本体组成部分

## 2.5 机械本体各轴硬限位及零标位置

机器人本体各轴均设有零标和范围范围。机器人系统正常运行时，机器人各轴都被控制在允许范围内动作。此外，为了进一步确保安全，在部分轴还提供机械硬限位，可防止机器人（控制）系统异常时，机器人的运行超出允许范围。



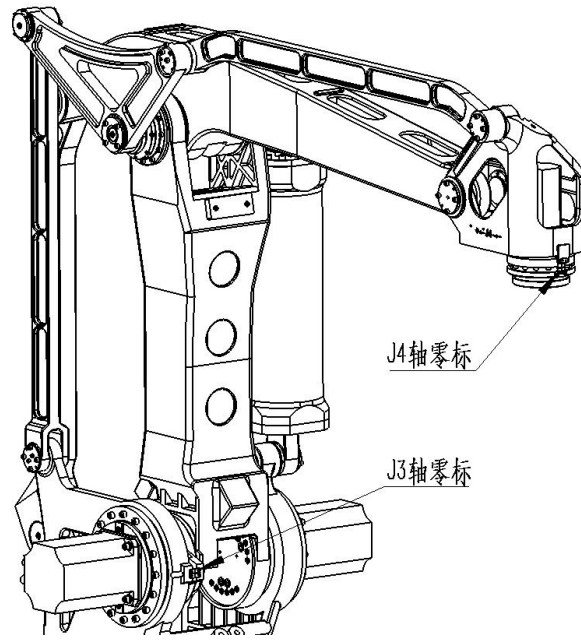


图 2-4 机械硬限位位置及零标位置


## 2.6 机器人性能参数

表 2-2 性能参数表

型号	ER180-4-3200	
动作类型	关节型	
控制轴	4 Axis	
最大动作速度	J1 轴	104° /sec
	J2 轴	104° /sec
	J3 轴	104° /sec
	J4 轴	210° /sec
最大动作范围	J1 轴	±175°
	J2 轴	+40° /-86°
	J3 轴	+60° /-52°
	J4 轴	±360°
最大活动半径	3160mm	
手腕部最大负载	180 kg	
安装条件	地面安装、支架安装	
防护等级	IP40(本体)/ IP43(电柜)	
重复定位精度	±0.1mm	
本体重量	1500kg	



## 2.7 手腕部分负荷允许值

 注意	机器人手腕前端的安装负荷受手腕允许可搬重量、允许负荷扭矩值、允许惯性矩值影响，允许负荷扭矩值根据实际负荷惯性矩的不同而发生变化。手腕负荷应严格控制在各允许值以内。安装允许值以外的手腕负荷使用机器人时，不能保证正常动作。
---	---

### 2.7.1 可允许搬运重量

机器人型号	允许许可搬重量
ER180-4-3200	180kg

### 2.7.2 允许最大静态负荷扭矩

机器人型号	允许静态负荷扭矩
	J4 轴转动
ER180-4-3200	506.5 Nm

### 2.7.3 允许最大惯性矩

机器人型号	允许惯性矩
	J4 轴转动
ER180-4-3200	32kgm <sup>2</sup>

### 2.7.4 允许负载曲线图

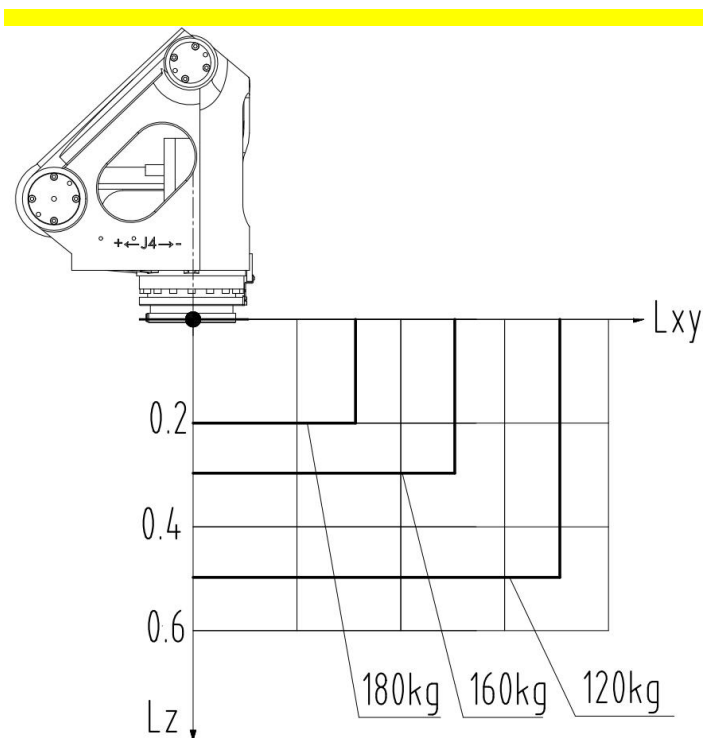





图 2-6 ER180-4-3200 手腕轴扭矩图

## 第3章 搬运及安装

### 3.1 机器人搬运

#### 3.1.1 搬运注意事项

下述内容是机器人搬运作业中的注意事项。请充分了解以下内容后，安全作业：

 注意	必须由具有挂钩、起重作业、叉车等作业资格的人员进行机器人和控制装置的搬运作业。由未掌握正确技能的作业人员实施搬运作业，可能导致翻倒、掉落等事故发生。
 注意	搬运机器人和控制装置时，请按手册中记载的方法，确认重量和步骤后再行作业。如不能按照指定方法进行作业，可能使机器人和控制装置在搬运过程中翻倒或掉落，从而导致事故发生。
 注意	进行搬运和安装作业时，应注意避免损坏配线。此外，在装置装配结束后，应采取加盖防护罩等防护措施，而避免作业人员、叉车等损坏配线。

#### 3.1.2 搬运方法

搬运机器人时，原则上应使用起重机。关于搬运方法，首先按图3-1、3-2所示姿势设置机器人。

注) 在图3-1、3-2中，终端生效器和第1机械臂上没有安装任何其他装置，所以一旦安装了其他装置，请务必多加注意，进行保护。

严格按照以下图示进行吊装和搬运!!!

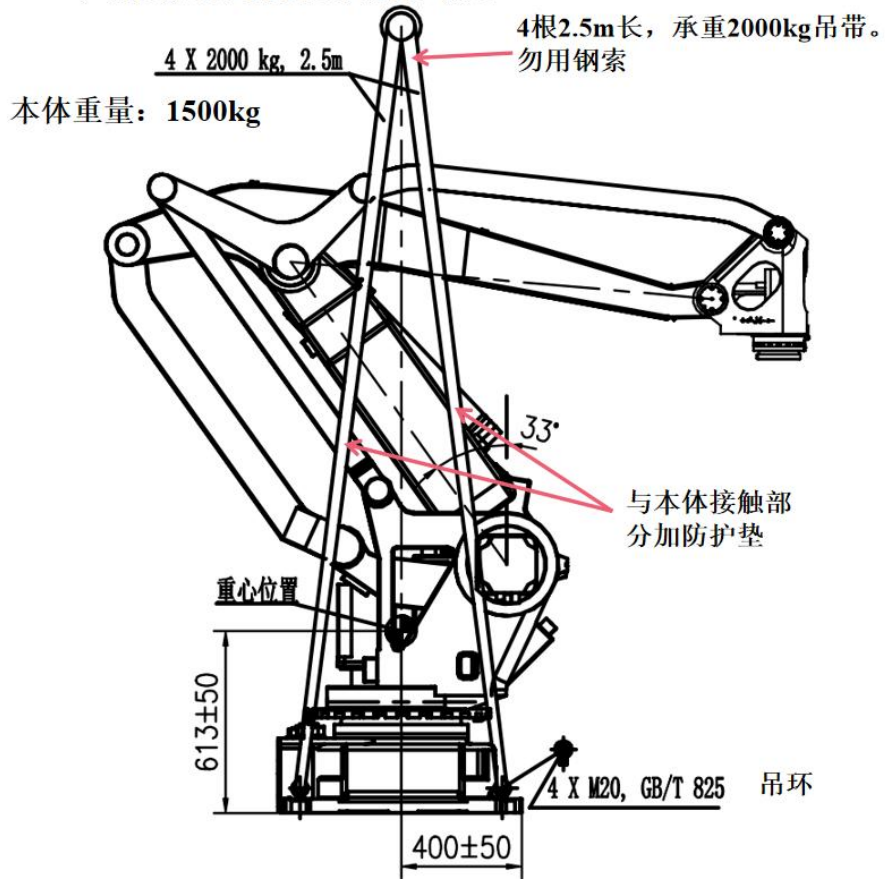


图 3-1 吊装搬运示意图

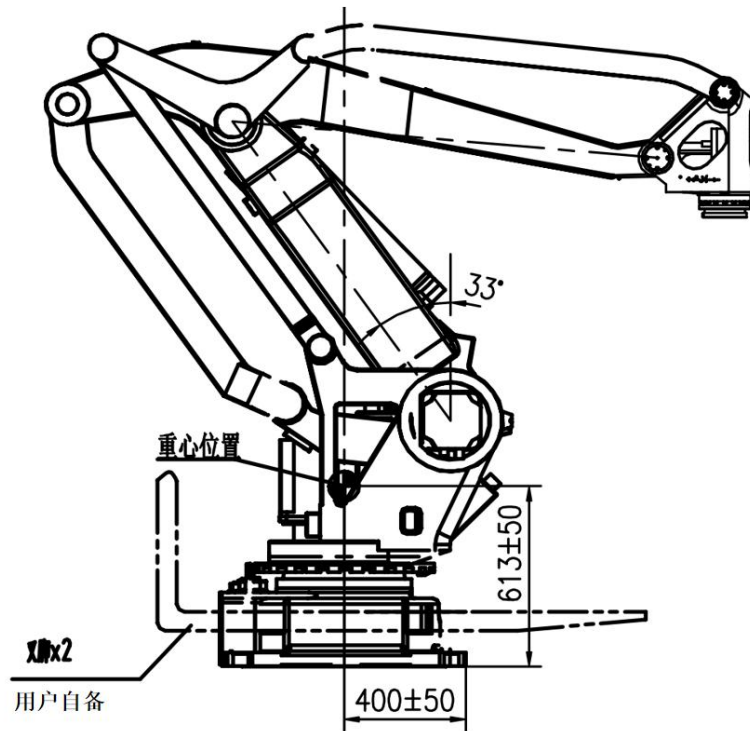




图 3-2 叉车搬运示意图

	<p>搬运时，请务必安装搬运用固定夹具！</p> <p>不使用天车和叉车而采用其他搬运方法时，请注意机器人的手臂、电机不能受外力作用！</p> <p>开箱安装后，务必将搬运固定夹具和橡胶垫拆除！</p> <p>固定夹具由于日后机器人搬运还需用到，请注意妥善保管！</p>
---	---

## 3.2 机器人安装

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、设置安全栏 否则可能发生人身伤害、设备损坏等事故。 机器人要放置在即使机器人手臂伸到最长，其手臂部的工具和工件的尖端点也不会碰到安全栏的位置。 否则可能发生人身伤害、设备损坏等事故。</li> <li>2、机器人不固定不能进行通电和运转。 否则有可能发生倾倒、人身伤害、设备损坏等事故。</li> <li>3、选择倒挂、壁挂安装方式时，要固定在有足够强度的天花板、墙壁上，还应考虑到防止坠落的处理方案。 否则可能发生人身伤害、设备损坏等事故。</li> </ol>
---	---

### 3.2.1 安全栏的设置

应该遵守中华人民共和国国家标准 GB11291.2-2013《机器人与机器人装备 工业机器人的安全要求 第2部分：机器人系统与集成》中 5.10 节安全防护装置有关规定：“工业机器人在自动运转时，因操作者有接触机器人的危险，所以必须设有防止操作者靠近的防护等安全措施”。

为避免机器人运转中造成设备损坏、操作者及周围人员人身伤害、请务必设置安全栏（且带连锁门等安全设置）！

注：GB11291.2-2013 标准等效于 ISO 10218-2:2011 标准；

### 3.2.2 机器人安装方法

机器人的安装特别是基座的固定和地基能够承受机器人加减速时的动载荷以及机器人和夹具的静态重量。另外，机器人的安装面不平整时，有可能发生机器人变形，性能受影响。

机器人安装的平面度，请确保在 0.5mm 以下。

底座安装接口尺寸图 3-3 如下：

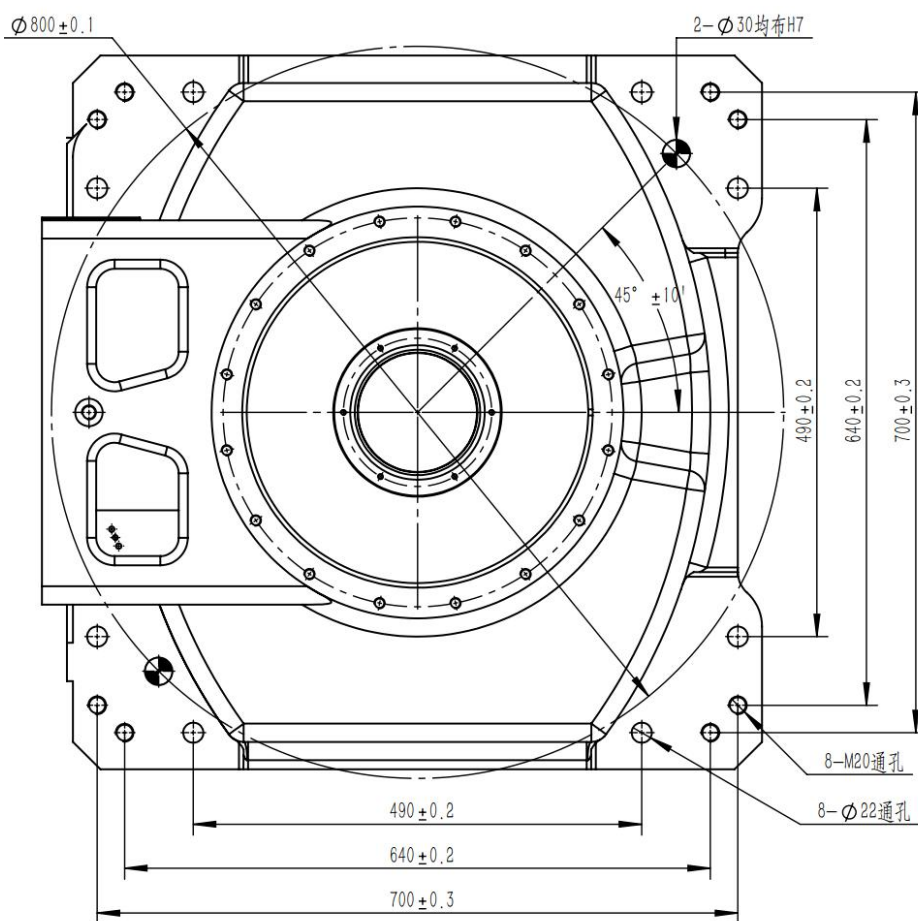


图 3-3 机器人底座尺寸

### 3.2.3 地面安装

地面安装要求混凝土地基牢固，强度等级和承载能力符合相关质量规范，混凝土厚度应不小于化学螺栓的埋置深度，有效范围应完全覆盖固定底板，以保证底板安装的安全性和可靠性。混凝土强度等级 C20/C25 参考如下规范执行：GB50010-2010《混凝土结构设计规范》和 GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法》。

表 3-1 机器人固定所需零部件表

名称	规格	数量
底板	厚度 $\geq 30\text{mm}$	1
	参考面积（ $1200\text{mm} \times 1200\text{mm}$ ）	
化学螺栓组	M20 以上，强度等级 $\geq 8.8$ 级	8
固定螺钉	M20 $\times$ 75，强度等级 12.9 级	8

在进行地面安装时，首先把底板固定在地面上，我们推荐使用底板的厚度应该为 35mm 以上，选用 8 根 M20 以上的化学螺栓把底板固定在地面上。机器人的底座通过其上的安装孔用强度等级 12.9 级的 M20 内六角螺钉（螺钉长度须保证螺纹旋合长度达到 1.5 倍螺纹公称直径），牢固的固定在底板上，为使内六角螺钉在设备运行中不发生松动。

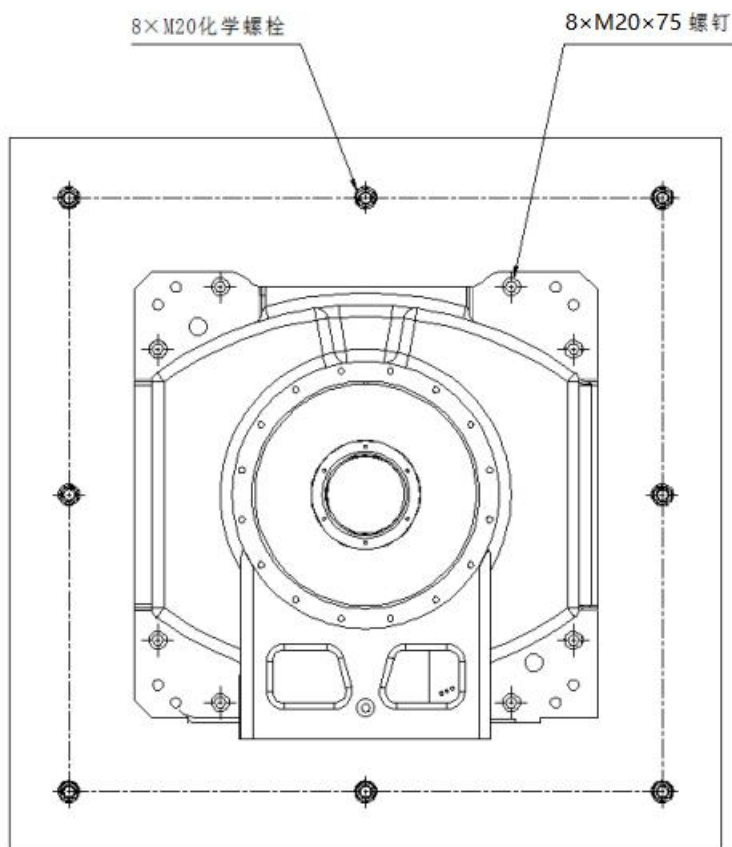




图 3-4 “机器人安装举例”

 <b>注意</b>	<p>固定机器人底座的螺钉过长或过短都会造成固定不良事故！            化学螺栓的联接强度取决于混凝土的强度，当混凝土的强度不足时，可通过以下方法加强：            增加化学螺栓组的数量；            增加化学螺栓的预埋深度；</p>
--	--


### 3.2.4 支架安装

当支架高度在 600mm 以下时，其固定方式与地面安装方式类似，分机器人底座安装、支架与地面安装两个部分；

当支架高度在 600mm 以上时，需严格校核支架与地面的联接强度，确保支架与地面的联接安全、可靠；

 <b>注意</b>	<p>可适当增加化学螺栓组的规格、数量、预埋深度等措施；            提高混凝土基础的强度，混凝土基础的强度要高于对于相应的化学螺栓组件；</p>
--	--

### 3.2.5 倒挂安装

	ER180-4-3200 机器人一般不进行倒挂安装,如确实需要倒挂安装,请联系我们确认。
---	--

### 3.3 安装现场和环境

机器人在规定的环境条件下使用、运输和贮存时应能保持正常,其性能应符合要求。

机器人环境条件		
环境条件	工作条件	贮存、运输条件
环境温度	0-45℃	-40~55℃
相对湿度	≤80% (40℃)	≤93% (40℃)
大气压力	86~106 kPa	
振动	低于 0.5G, 4.9m/s <sup>2</sup>	
其它	无腐蚀性气体 (注)	

注:对于要使用的机器人,如果在使用环境中有较强的振动,灰尘很多,切削油飞溅,或其它物体,请联系本公司售后服务部门,采用机器人套或其它方式,保护机器人部件。

### 3.4 集成应用安装接口

表 3-2 对外接口尺寸表

机器人对外接口尺寸	图中所示	备注
末端负载安装法兰尺寸	图 3-6	末端负载安装尺寸
转座上安装外部件尺寸图	图 3-7	外部件安装尺寸
大臂上安装外部件尺寸图	图 3-8	外部件安装尺寸
小臂杆上安装外部件尺寸图	图 3-9	外部件安装尺寸

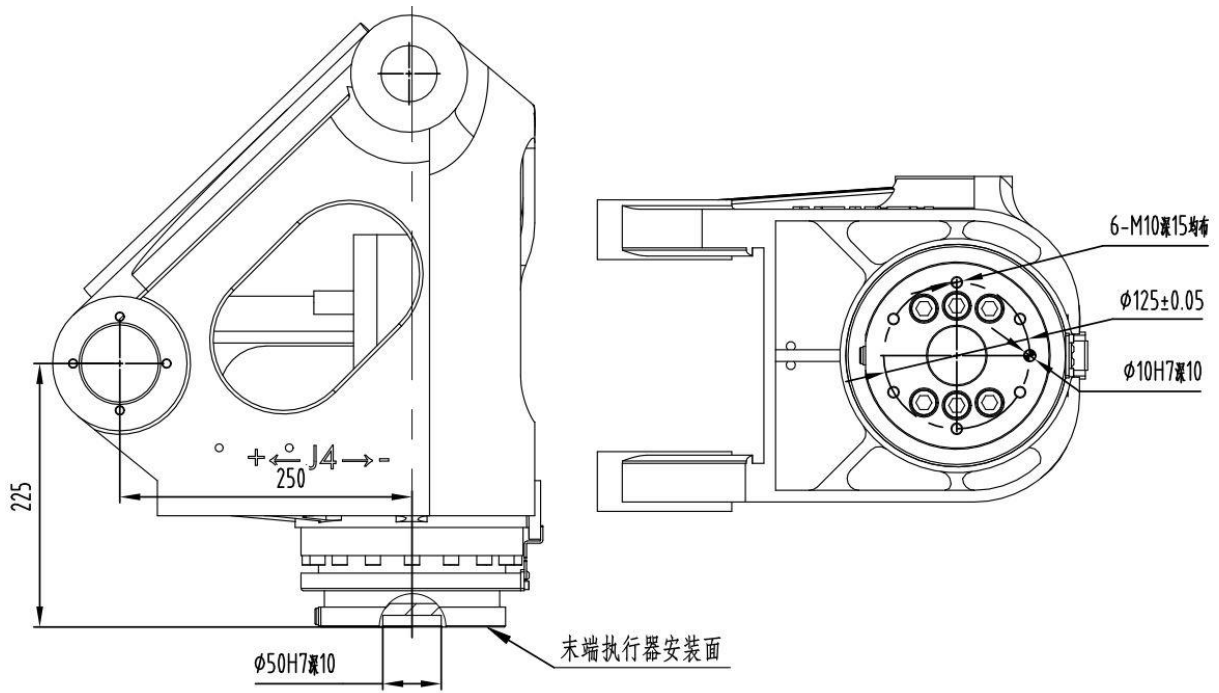


图 3-6 末端负载安装法兰尺寸

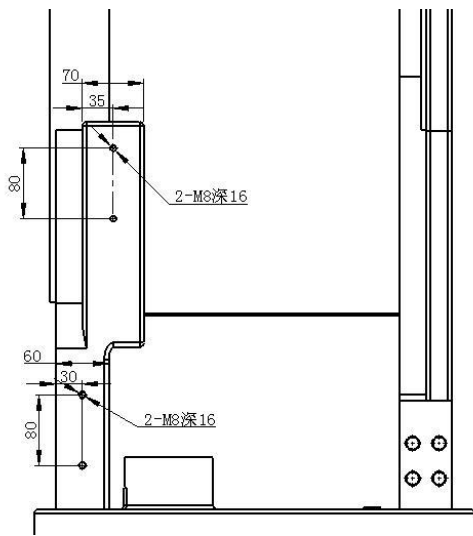


图 3-7 转座上安装外部件尺寸图

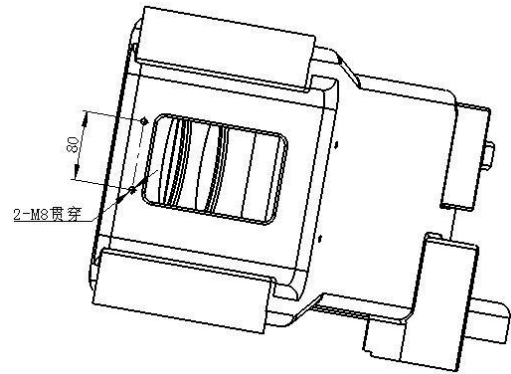


图 3-8 大臂上安装外部件尺寸图

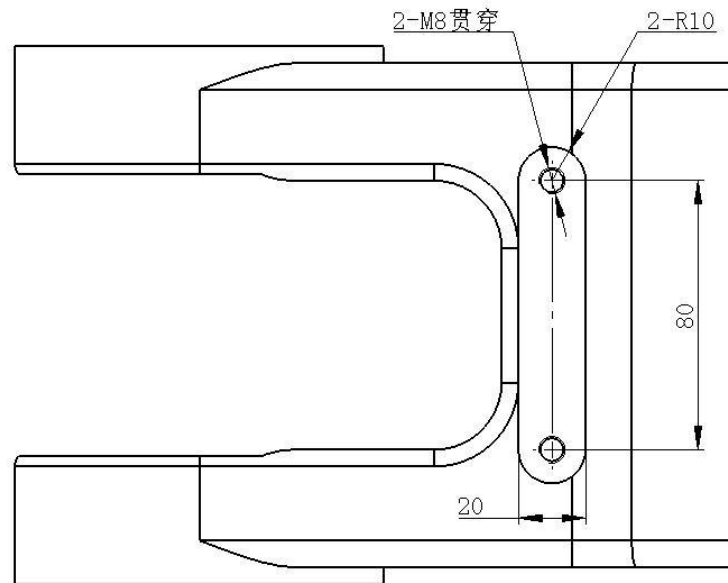
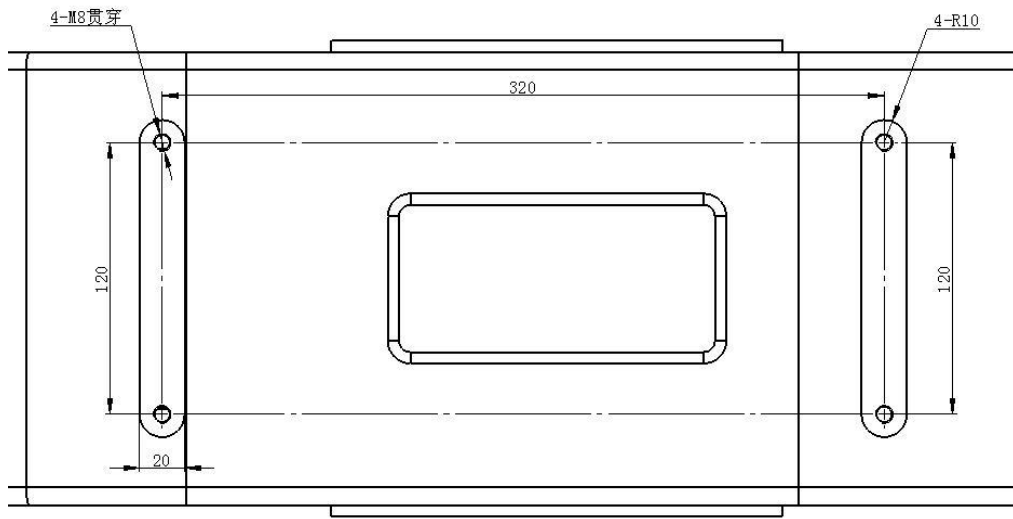


图 3-9 小臂杆上安装外部件尺寸图

备注：

- 1) 机器人底座部分对外有两处接口，一是底座安装接口，二是外部件接口；此两处接口机器人本身只提供接口型号以及安装底座图纸，请用户自备接头、连接螺钉、工具等进行相关连接。
- 2) 机器人手腕末端法兰是参考国家标准的标准接口，此处接口机器人本身只提供接口尺寸。（请用户自行联系末端连接件如焊钳厂家进行相关连接。
- 3) 机器人管线包对于机器人本身只提供马达电缆线和编码器线管线包，水汽管部分、应用部分等请用户根据应用方案进行设计装配或另付费由我方提供。

## 第 4 章 检修及维护

检修分为日常检修和定期检修，检查人员必须编制检修计划并切实进行检修。关于检修项目及检修周期请参阅下表。

另外，必须以每工作 40,000 小时或每 8 年为周期进行大修（哪种方式先达到期限为选择原则）。检修周期是按码垛作业为基础制定。此外，检修和调整方法不明时，请联系公司服务部门。

### 4.1 预防性维护

按照本章介绍的方法，执行定期维护步骤，能够保持机器人的最佳性能。

#### 4.1.1 日常检查

表 4-1 日常检查表

序号	检查项目	检查点
1	异响检查	检查各传动机构是否有异常噪音
2	干涉检查	检查各传动机构是否运转平稳，有无异常抖动
3	风冷检查	检查控制柜后风扇是否通风顺畅
4	管线附件检查	是否完整齐全，是否磨损,有无锈蚀
5	外围电气附件检查	检查机器人外部线路,按钮是否正常
6	泄漏检查	检查润滑油供排油口处有无泄漏润滑油

#### 4.1.2 每季度检查

表 4-2 季度检查表

序号	检查项目	检查点
1	控制单元电缆	检查示教器电缆是否存在不恰当扭曲
2	控制单元的通风单元	如果通风单元脏了，切断电源，清理通风单元
3	机械单元中的电缆	检查机械单元插座是否损坏，弯曲是否异常，检查伺服电机连接器和航插是否连接可靠
4	各部件的清洁和检修	检查部件是否存在问题，并处理
5	外部主要螺钉的紧固	上紧末端执行器螺钉、外部主要螺钉

#### 4.1.3 每年检查


表 4-3 年检查表

序号	检查项目	检查点
1	各部件的清洁和检修	检查部件是否存在问题，并处理
2	外部主要螺钉的紧固	上紧末端执行器螺钉、外部主要螺钉

#### 4.1.4 每 2 年检查

表 4-4 每 2 年检查表


序号	检查项目	检查点
1	更换减速机、齿轮箱的润滑油	按照润滑要求进行更换
2	更换手腕部件润滑油	按照润滑要求进行更换

 <b>注意</b>	<p><b>注释:</b></p> <p>1) 关于清洁部位, 主要是机械手腕油封处, 清洁切屑和飞溅物。</p> <p>2) 关于紧固部位, 应紧固末端执行器安装螺钉、机器人本体安装螺钉、因检修等而拆卸的螺钉。应紧固露出于机器人外部的所有螺钉。有关安装力矩, 请参阅附录的螺钉拧紧力矩表。并涂相应的紧固胶或者密封胶。</p>
--	---

## 4.2 主要螺栓的检修

表 4-5 主要螺钉检查部位





序号	检查部位	序号	检查部位
1	机器人安装用	6	手腕部件安装用
2	J1 轴伺服电机安装用	7	末端负载安装用
3	J2 轴伺服电机安装用		
4	J3 轴伺服电机安装用		
5	J4 轴伺服电机安装用		

 <b>注意</b>	<p>进行螺钉的拧紧和更换, 必须用扭矩扳手以正确扭矩紧固后, 再行涂漆固定, 此外, 应注意未松动的螺栓不得以所需扭矩以上的扭矩进行紧固。</p>
--	--

## 4.3 润滑油的检查

每运转 10000 小时或每隔 2 年, 请测量减速机的润滑油铁粉浓度。超出标准值 (0.1%Wt) 时, 有必要更换润滑油或减速机, 请联系本公司售后服务部门。

必需的工具		
序号	规格	备注
1	铁粉浓度计 OM-810	出光兴产株式会社
2	润滑油枪	喷嘴直径φ17mm 以下, 带供油量确认计数功能
3	密封胶带	/

 注意	<p>检修时，如果必要数量以上的润滑油流出了机体外时，请使用润滑油枪对流出部分进行补充。此时，所使用的润滑油枪的喷嘴直径应为<math>\phi 17\text{mm}</math>以下。补充的润滑油量比流出量更多时，可能会导致润滑油渗漏或机器人动作时的轨迹不良等，应加以注意。</p>
 注意	<p>检修或加油完成后，为了防止漏油，在润滑油管接头及带孔插塞处务必缠上密封胶带再进行安装。</p> <p>建议使用能明确加油量的润滑油枪。无法准备到能明确加油量的油枪时，通过测量加油前后润滑油重量的变化，对润滑油的加油量进行确认。</p>
 注意	<p>机器人刚刚停止的短时间内等情况下，减速机腔内部压力上升时，在拆下检修口螺塞的一瞬间，润滑油可能会喷出，应缓慢将减速机内部压力释放后再行加油。</p>
 注意	<p>该机器人保养需按照以下规定定期进行润滑和检修以保证效率。</p>

## 4.4 更换润滑油

### 4.4.1 润滑油供油量

表 4-6 更换润滑油油量表

提供位置	加油量	润滑油名称	备注
J1 轴减速机	4500cc	MOLYWHITERE No.00	急速上油会引起油仓内的压力上升，使密封圈开裂，而导致润滑油渗漏，供油速度应控制在 40cc/10 秒以下。
J2 轴减速机	1100cc		
J3 轴减速机	1100cc		
3 轴组件 I	160cc		
3 轴组件 II	170cc		
手腕部件	250cc		

### 4.4.2 润滑的空间方位

润滑油更换或补充操作，建议使用下面给出的方位。

表 4-7 加注润滑油时各轴的方位

供给位置	方位				
	J1	J2	J3	J4	
J1 轴减速机	任意	任意	任意	任意	
J2 轴减速机		0°			
J3 轴减速机		0°			
3 轴组件 I		任意			0°
3 轴组件 II					0°
手腕部件					0°

#### 4.4.3 J1~J4 轴减速机和手腕部件润滑油更换步骤

- 1) 将机器人移动到表 3.7 所介绍的润滑位置。
- 2) 切断电源。
- 3) 移去润滑油供排口的内六角螺塞 M10X1，见图 3.1-3.2。
- 4) 提供新的润滑油，直至新的润滑油从排油口流出。
- 5) 将内六角螺塞装到润滑油供排口上。
- 6) 供油后，按照 3.2.5 项的步骤释放润滑油槽内残压。


##### 手腕部件的润滑油更换步骤

- 1) 将机器人移动到表格 3.7 所介绍的润滑位置。
- 2) 切断电源。
- 3) 移去手腕部分（J4 轴）润滑油供口的内六角螺塞 M10X1，见图 3.3。
- 4) 移去手腕部分（J4 轴）润滑油排油口的内六角螺塞 M10X1。
- 5) 通过手腕部分（J4 轴）润滑油供油口提供新的润滑油脂，直至润滑油不能打入。
- 6) 将内六角螺塞装到手腕部分（J4 轴）润滑油供油口上。
- 7) 将内六角螺塞装到手腕部分（J4 轴）润滑油排油口上。

如果未能正确执行润滑操作，润滑腔体的内部压力可能会突然增加，有可能损坏密封部分，而导致润滑油泄漏和异常操作。因此，在执行润滑操作时，请遵守下述事项：

执行润滑操作前，打开排油口（移去排油的插头或螺塞）。

- (1) 缓慢地提供润滑油，供油速度应控制在 40cc/10 秒以下，不要过于用力，必须使用可明确加油量的润滑油枪。没有能明确加油量的油枪时，应通过测量加油前后的润滑油重量的变化，对润滑油的加油量进行确认。
- (2) 如果供油没有达到要求的量，可用供气用精密调节器挤出腔中气体在进行供油，气压应使用调节器控制在最大 0.025MPa 以下。
- (3) 仅使用指定类型的润滑油。如果使用了指定类型之外的其它润滑油，可能会损坏减速机或导致其它问题。
- (4) 供油后安装内六角螺塞时注意涂密封胶，以免在进出油口处漏油。
- (5) 为了避免因滑倒导致的意外，应将地面和机器人上的多余润滑油彻底清除。
- (6) 供油后，按照 3.2.5 项的步骤释放润滑油槽内残压后安装内六角螺塞，注意涂螺纹密封胶，以免油脂从供排油口处泄漏。

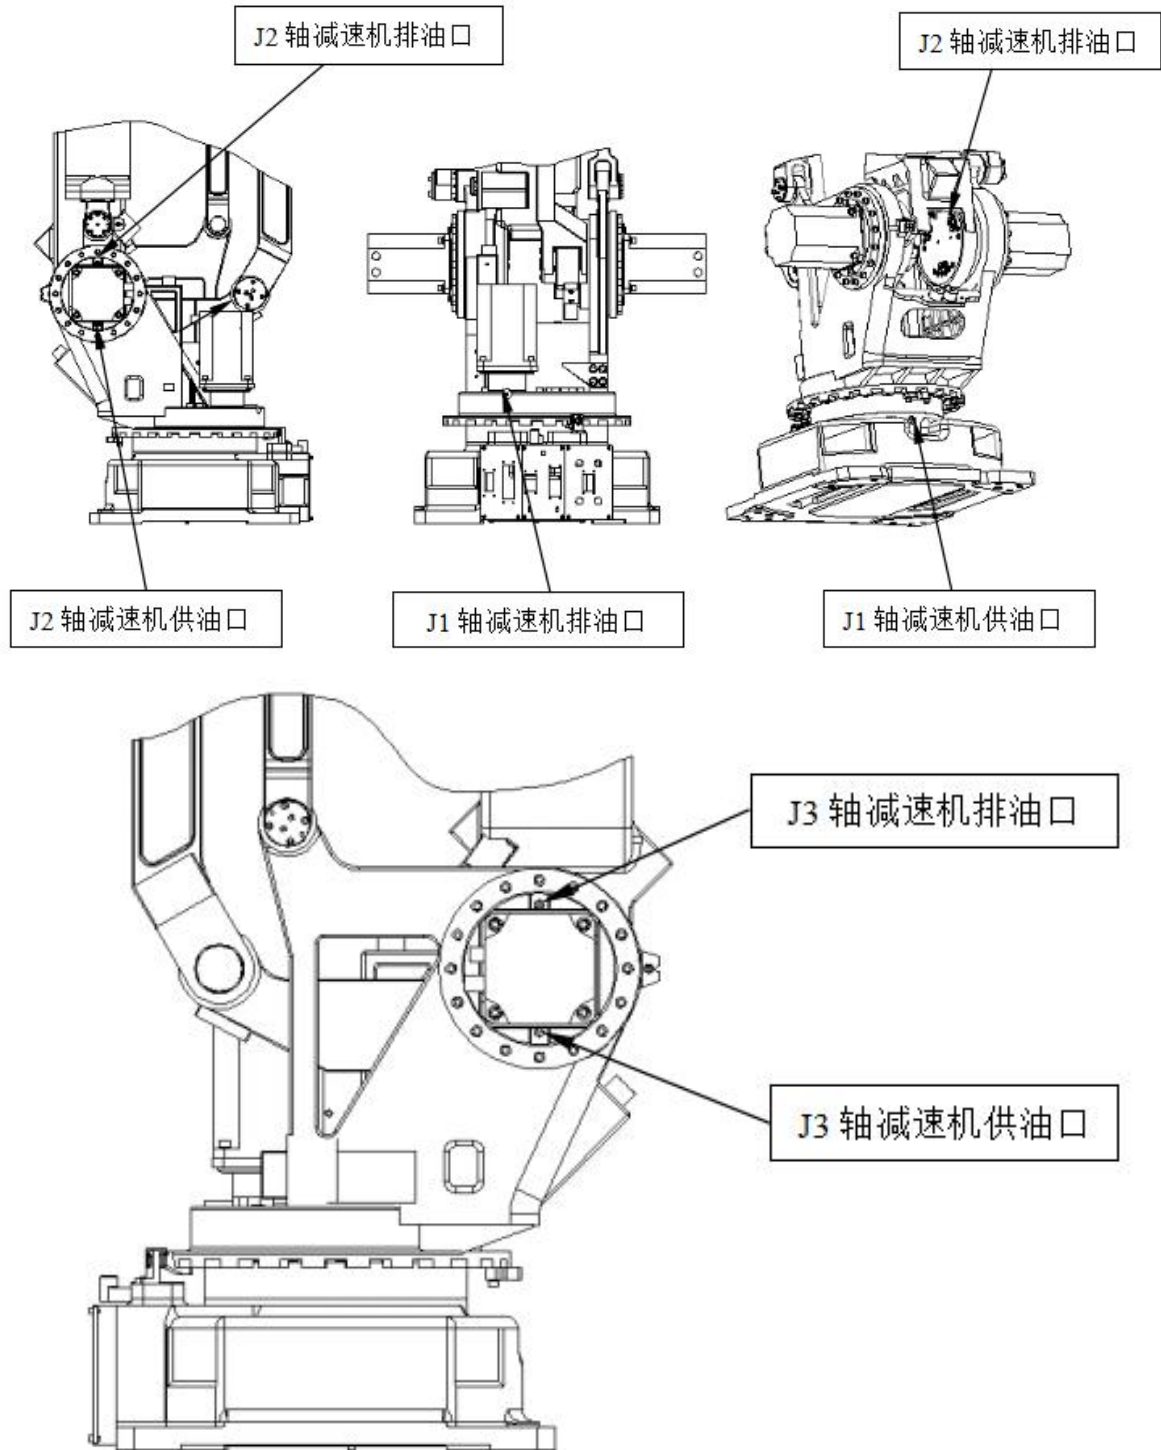

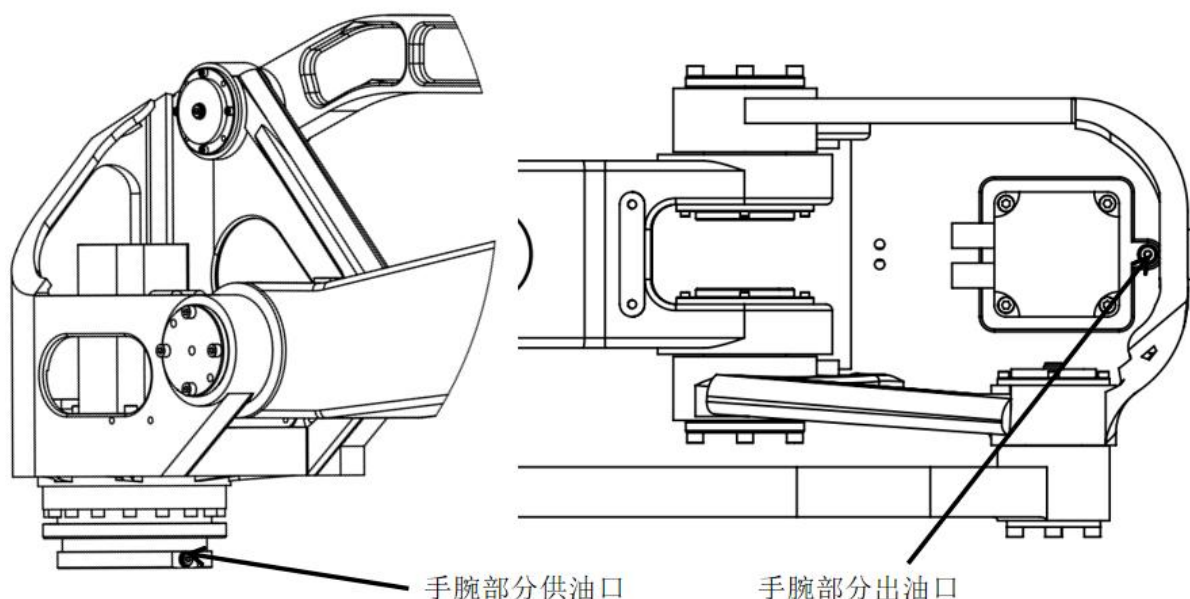


图 4-1 机器人注、排油口分布图

所需工具		
序号	规格	备注
1	润滑油枪	带供油量检查计数功能
2	供油用接头[M10x1]	1 个
3	供油用软管[φ8x1m]	1 根
4	重量计	测量润滑油重量
5	密封胶带	/
6	气源	/

#### 4.4.4 释放润滑油腔内残压

供油后，为了释放润滑槽内的残压，应适当操作机器人。此时，在供润滑油进出口下安装回收袋，以避免流出来的润滑油飞散。

为了释放残压，在开启排油口的状态下，J1 轴在 $\pm 30^\circ$ 范围内，J2/J3 轴在 $\pm 5^\circ$ 范围内，J4 轴及 J6 轴在  $30^\circ$ 范围内反复动作 20 分钟以上，速度控制在低速运动状态。

由于周围的情况而不能执行上述动作时，应使机器人运转同等次数（轴角度只能取一半的情况下，应使机器人运转原来的 2 倍时间）上述动作结束后，将排油口上安装好密封螺塞（用组合垫或者缠绕密封胶带）。

#### 4.5 机器人维护和使用区域

在图 3-2 中给出了机械单元的维护区域及使用区域，机器人使用区域根据用户工作环境可自行调整。

1、使用区域需具备以下安全条件

- 1) 必须在机器人周围安装安全栅栏和安全门，如果不打开安全门，操作人员就无法进入安全栅栏内，安全门上设置互锁开关，安全插销等，打开安全门后机器人就停止；

- 2) 应在地板上设置安全地毯或安装光电开关，以便当操作人员进入机器人的动作范围时，通过蜂鸣器和光电开关发出警报，使机器人停止运动，以确保操作人员的安全；
  - 3) 安全栅栏高度不低于 2 米；
- 2、维护人员的资质要求及注意事项：
- 1) 进入安全栅栏，必须经过专业培训；
  - 2) 进入机器人作业范围时，必须断电上锁；

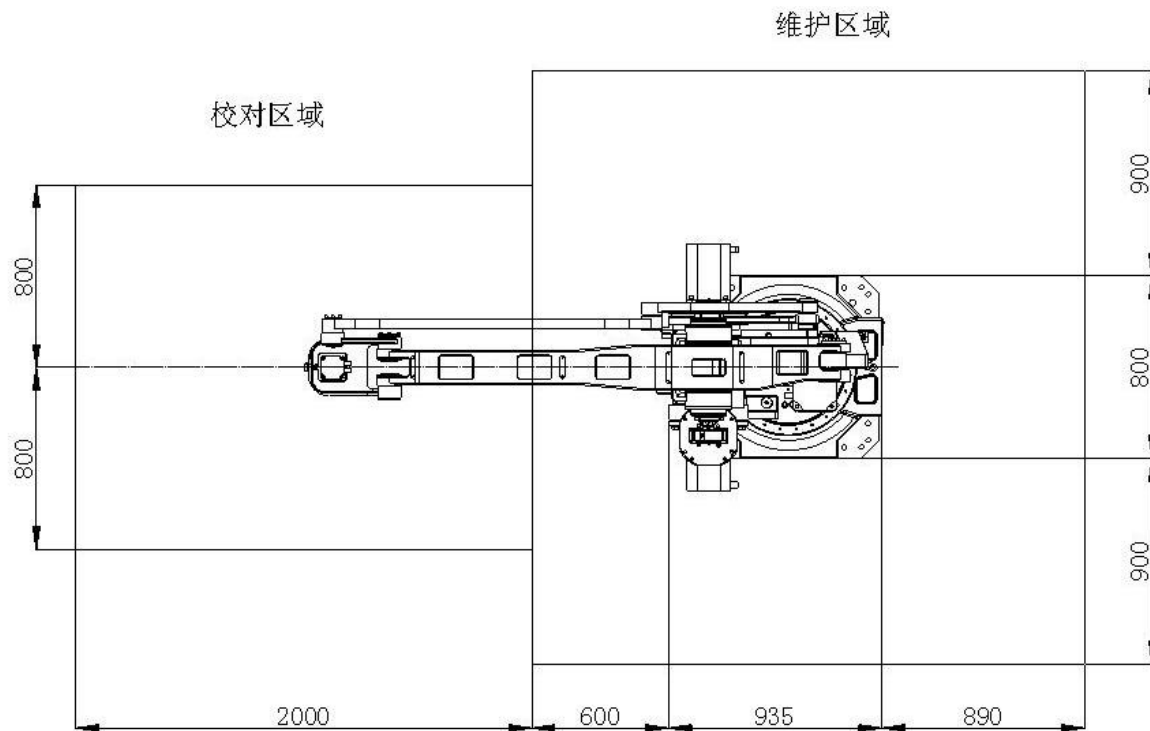


图 4-2 维护及使用区域

## 4.6 零点校对

零点校对指的是一种执行的操作，用于将每个机器人轴的角度与编码器计数值关联起来。零点校对操作目的是获得对应于零位置的编码器计数值。

“零点校对”是在出厂前完成的。在日常操作中，一般没有必要执行零点校对操作。但是，在下列情况下，需要执行零点校对操作。

- 1) 更换伺服电机。
- 2) 更换编码器。
- 3) 更换减速机。
- 4) 更换电缆。

### 4.6.1 零点校对方法

零点校对是一个比较复杂的过程，根据现在实际的情况和客观的条件，下面介绍零点标定的工具及方法以及一些常见的问题和解决这些问题的方法。

- 1) 软件零点标定

需要采用激光跟踪仪建立机器人各关节坐标系，进行系统编码器读数置零，软件标定较为复杂，需要由本公司专业人员进行操作。

2) 机械零点校订(对线标定)

将零标块刻线转动到完全对齐状态即零点。

### 4.6.2 各轴机械零点校对

对机器人各轴重新标定机械零点时，在微动模式下操纵机器人，使机器人各轴运行到各轴零标标记对正处，然后进入机器人示教盒零点信息界面，进行记录各轴坐标的相关操作即可。具体零点标定方法也可参见我司提供的《XX 系列机器人操作手册》。

各轴机械零点分布如下所示：

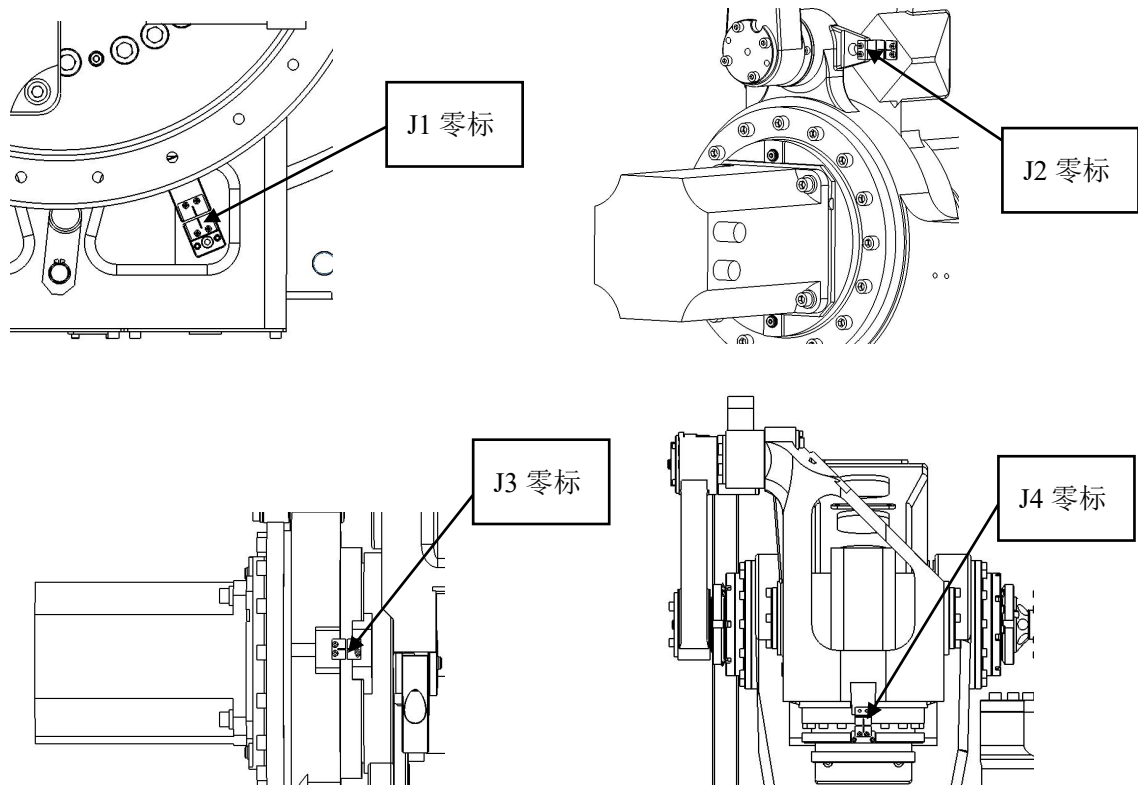


图 4-3 机器人零点位置图

## 附录

### A 螺钉上紧力矩表

螺钉 12.9 级	紧固力矩（铸铁）	紧固力矩（铸铝）
M3	2±0.18	2±0.18
M4	4.5±0.33	4±0.33
M5	9.01±0.49	7.35±0.49
M6	15.6±0.78	12.4±0.78
M8	37.2±1.86	30.4±1.86
M10	73.5±3.43	59.8±3.43
M12	128.4±6.37	104±6.37
M14	204.8±10.2	180±10.2
M16	318.5±15.9	259±15.9

注释：由于电机法兰材质特殊拧紧力矩不能过大，请参照表格中注释施加。

### B 备件清单

表 1 伺服电机

名称	型号规格	单台数量	备注
J1、J2、J3 马达	10900000386	1	
J4 马达	10900000387	1	

表 2 密封圈及螺塞等

名称	物料代号	单台数量	使用部位
O 型橡胶密封圈	170*3.55	1	J2 轴马达
O 型橡胶密封圈	122*2.65	1	J3 轴马达
O 型橡胶密封圈	87.5*2.65	3	J4、J5、J6 轴马达
内六角螺塞	M10*1	15	整体
组合密封垫圈	10	15	整体

表 3 齿轮

名称	图号	单台数量	使用部位
J1 轴马达齿轮	ER180-C104-01-08	1	底座部件
J2 轴马达齿轮	ER180-C104-01-05	1	底座部件
J3 轴马达齿轮	ER180-C104-01-05	1	底座部件
J4 轴马达齿轮	ER180-C104-04-02	1	小臂部件

表 4 部件

名称	型号规格	单台数量	使用部位
手腕部件	ER180-C104-04	1	手腕部件

表 5 密封剂及其它

名称	型号规格	单台数量
润滑油	MOLYWHITE RENO.00	0.5 桶
平面密封胶	THREEBOND 1110F	1
螺纹紧固剂	THREEBOND 1374	1
清洗剂	THREEBOND 6602T	1
螺纹密封胶	LOCTITE577	1

**服务热线：400-0528877**

本产品的额定功率、规格、外部尺寸等如需改良而进行变更，恕不另行通告。技术数据和插图仅作为供货参考，保留更改权利。



埃夫特智能装备股份有限公司

EFORT INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD

中国安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路 96 号

No 96,Wanchun Road,Jiujiang Economic Development Zone,

Wuhu, Anhui,China

网址:<http://www.efort.com.cn>

